

Unfitting construction practicing in individual buildings: Lack of Technical Standards and Architectural defects: Reasons and act for improvement

Ahmed Galeb

Faculty of Architecture, Sana'a University, Republic of Yemen

Abstract

Yemen has developed widely in the construction of buildings like the rest of the world, but the process of conducting is still suffering a lot of unfitting construction practicing and encroachments, in addition it has some flaws and various operational disadvantages which affect it negatively upon several aspects four of the most important are: architectural, construction, economically and environmentally. Actually In real life and widely prevailed in Yemen, a very large percentage of "houses of the individuals " buildings are conducted improvisational and very far from the standards and criteria to be followed in the implementation of buildings in correct operational steps. This study aim to show identify the missing link between the theoretical bases for construction and the actual implementation methods and highlighted defects based on this wrong method adopted in Yemen recently. In addition it shows the far distance it is from standards and wrong usage of materials in the construction of buildings. An incorrect construction method described. Finally, the research concluded the shortcoming, and suggests scientific steps to improve construction performance in order to avoid the current defects in the future.

Keywords: Standards or Criteria – Construction unfitting– Actual Practice – Lack of Technical understanding.

- ث- عبد اللطيف أبو العطا البقري، (1984)، "الموسوعة الهندسية لإنشاء المباني والمرافق العامة"، الطبعة الثالثة، دار ماجد للطباعة، القاهرة.
- ج- عماد بيطار – (2010) وقائع التنفيذ : الجزء الاول : الحفر والهيكل للمنشآت البيتونية.
- ح- فاروق عباس حيدر، (1997) ، "الموسوعة الهندسية في تشييد البناء – تشييد المباني"، مركز الدلتا للطباعة، اسبورتنج، الإسكندرية، الطبعة الخامسة.
- خ- الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني (2010) – كودات السقالات – إصدارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ، عمان – مجلس البناء الوطني الأردني..
- د- المواصفات العامة لتنفيذ المباني (2012)، وزارة الأشغال العامة والأسكان – المملكة العربية السعودية

References

المراجع باللغة الانجليزية

- Al-SHARJABI, Ahmed G.F (1997) Reconstruction After Natural Disaster, PhD, Sheffield University, England, UK.
ASTMD, No: 2487
- BARRY 1: (1985-1999) The Construction of Building's Vol (1) 7th Edition, R. BARRY Architects, Foundations and Oversite Concrete, Walls – Floors – Roofs.
- BOUSMAHA, BAICHE AND NICHOLAS WALLIMAN, Neufert, (2000).
- CALENDER, JOHN H., AND DE CHIARA J, (1974). Time Saver Standards for Architectural Data, McGraw Hill Book Company, New York,
- JOHN F. C. TURNER (1998): Housing by People, Towards Autonomy in Building environment, 1960's Utopian Groups 2012, Architects
- JOHN C. STEVENSON JR., (2000) Construction Defect Analysis, The Architect's Handbook of Professional Practice, 13th edition, 2000.
- MAGDI A. KHALIFA (2015) Structural Steel Connection Design Between the Structural Consultant & the Steel Fabricator
- RAY TRICKER: Building Regulation in Brief, (2004), by Butterworth – Heinemann
- RICHARDSON. M. G. (2002) Fundamentals of durable reinforced concrete, Spon Press
- SIMMONS, H. LESLIE, RA, CSI., (2001) Construction: Principles, Materials and Methods, Seventh Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2001)
- THE ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL (2008) Series of Natural Studies and Engineering, ,Vol.16,No,1
- Munich Reinsurance America, Inc (2015) In www.munichreamerica.com
- WWW.Wahatarab.com
- WWW.Kutub.info-
- WWW.egyfurp.com
- WWW.rahac.com
- www.iugaza.edu.ps/ara/research

ثانياً: الآثار الاقتصادية

هناك آثار اقتصادية كبيرة، لا تكون ظاهرة للمالك، ولما درست وأشار إليها البحث، ونري أن يخصص لها عمل دراسة متكاملة لتبرز أهمية التخطيط والدراسة المسبقة وتحديد كل المكونات للمبني وليس فقط رسم المسقط وتصميم الأجزاء الإنشائية، عشرات من تصاميم المباني السكنية والفلل والعمارات تفقر إلى ملحقات من المواصفات والكميات ورسومات تنفيذية دقيقة وتحديد تكلفه تقديرية، هكذا يتم تسليم الأمر للمقاول المنفذ. دون أدنا تدقيق بهذا المقاول المنفذ وحقائق إمكاناته الفنية والمادية. قد أثبتت الممارسة والإشراف الميداني أن بعض الأعمال يتم تنفيذها بكميات تفوق ضعف ما تستحق ووقت يزيد ضعف ما يمكن. ونستطيع القول أن هذه الآثار تكون بسبب الجهل بأهمية الاعتماد على التصاميم الدقيقة. وعدم وجود كفاءات مقتدرة ومدربة من المقاولين (المستوى المتوسط)، لقد لوحظت بعض الجسور منبعجة إلى الأسفل، وكان السبب ارتخاء الشدة والدعم السفلي، وقد سبب ذلك خسائر كبيرة للتعديل، كما أنها كانت موقع قلق وعدم رضاء للمالك (مع أن الجسر كان غير حامل وإنما يربط بين طرفين ويخلق شكل جمالي فقط فاصح شكل مشوه وسبب في الخسارة).

أما في تنفيذ الدرج - فهناك تحدثت خسائر كبيرة في النائم: تبدأ في إزالة الخرسانة المنبجعة في وسط الدرج، وذلك الانبعاج الناتج عن استخدام شدات من الخشب الضعيف وتدعيم ضعيف واستخدام الدرج أثناء عملية الصب. أما في القائم: يتم استخدام الواح بمقاس 10 سم أو 12 سم، ويحتاج النجار إلى عمل لوحين ويضع نقاطاً لحدود الصبة المطلوبة وبالغالب تكون هذه النقاط غير واضحة ولا يحدث تنسيق بين النجار والعاملين على الصب، إضافة إلى الأسلوب العشوائي والسرعة في حركة الصبايين الذين يمرون فوق التخشيبيات الراسية الضعيفة فيحدث الانبعاج وأحياناً الكسر. لا يتم الالتزام بالمنسوب فلا يتحقق الارتفاع المطلوب في الدرج، وعند فك الخشب تظهر العيوب ويضطر المالك إلى إعادة العمل والإصلاح. ومع حدوث مجمل تلك العيوب يصبح المالك غير راضي ويستمر المقاول باقناع المالك بأن هذا الوضع طبيعي وتحدثت خلافات غالباً ما تنتقل للمحاكم. فيخسر الطرفين المال والوقت

2. المقترحات والتوصيات

كثيراً ما يتحدث الناس عن العيوب التنفيذية وكلا يفتي بمقترحات وأراء وقد يكون بعيد عن التخصص أو حتى مجال التنفيذ. وتري هذه الدراسة التي تعتمد على أسس نظرية وتجربة تنفيذ طويلة لمشاريع مختلفة أن الارتقاء بمستوى تنفيذ المباني وتطوير قطاع صناعة البناء يتطلب مزيد من الدراسات ورصد دقيق للظواهر والعيوب وتشخيص طبيعة المشكلة التي لا تكمن فقط في الجانب الفني، وإنما يتعلق ذلك في جوانب مختلفة الاقتصادية والاجتماعية (الوضع الظروف التي تعيشها شريحة العمال والفنيين) والإدارة والمفهوم العام والثقافة العامة لمعنى صناعة البناء. وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات التي يمكن لها تحسين مستوى تنفيذ المباني والارتقاء بقطاع البناء والعاملين فيه أهمها:

1. تأهيل القطاع العامل في صناعة البناء، بمستوياتها المختلفة.
 2. إصدار تشريعات خاصة تحدد المسؤوليات وتحدد العقوبات بعد توصيف المهام لكل مهنة.
 3. تغيير مفهوم تراخيص البناء وتحديد دقيق لمهام مفتش البناء.
 4. تعميم شامل لمواصفات ومقاييس وسائل واليات التنفيذ، وعمل حملات توعية وإعلام في الوسائل المختلفة
 5. نشر اللوائح التنفيذية وتزويد المالك والمنفذ بكل ماله علاقة من نشرات وكتيبات ذات علاقة بالتنفيذ ودور الأطراف فيها.
 6. إصدار تشريعات جديدة لتأهيل المقاولين تتضمن طبيعة العمالة التي يستخدمها.
 7. عقد دورات تدريبية قصيرة لفنبي البناء حتى العامل العادي للتوعية بممارسة وسلوك العمل.
- البنود السبعة السالفة يمكن أن تشكل استراتيجية جديدة لتفادي الكثير من العيوب والتقليل من الخسائر ورفع المستوى الفني، ولكل بند مذكور بعالية شرح وتفاصيل دقيقة تهدف إلى تجاوز مشكلة استقرارها الدراسة ورصدت مشاكلها التجارب والإشراف اليومي ميدانياً. لكن المقام لا يتسع لنشرها هنا حتى لا يتم الخوض في تفاصيل كثيرة.

المراجع باللغة العربية

- أ- أسامة عبد الحليم العيسوي (2008) حلول مقترحة لمشاريع الإسكان منخفضة التكاليف في قطاع غزة
- ب- حبيب مصطفى زين العابدين (2012) ملتقى تقنيات وصناعات البناء السعودي- شعبة علوم الخرسانة بالجمعية السعودية للهندسة المدنية.
- ت- حبيب مصطفى زين العابدين (2008، 1992) تقنية صناعة الخرسانة

								مسلح
	20 -4 سنة	-	-	1	16	3	20	حداد مسلح
	10 -1 سنة	-	4	6	7	23	40	مساعد حداد مسلح
فني سيارات	6-شهور – 25 سنة	1	-	3	8	8	20	سباك
	15 -2		3	4	8	5	20	كهربائي
	20 -4 سنة	-	1	7	23	9	40	بناء حجر
	18 -2 سنة	1	-	7	18	14	40	بناء بلوك
	شهر - 25 سنة	-	1	8	10	31	50	عامل خاطة
	اسابيع – 30 سنة	-	9	11	12	28	60	عامل عادي
	10 – 0 سنوات	-	2	2	7	2	13	حارس موقع
								الاجمالي
							323	

الجدول الموضح بعالية خلاصة لاستبيان محدد حول المستوي التعليمي تم استخلاصه خلال العمل والبحث الميداني قد اشار الي أن غالبية الفئات من الايادي العاملة لاتجيد القراءة والكتابة، ونسبة قليلة جدا موهلة بالتعليم الاساسي ووجد ان نسبة عالية جدا تملك الخبرة بالممارسة وهي تتكتسب المعرفة ممن سبقها بالمهنة، بمعنى انها تقلد من سبقها ولم يلاحظ وجود المهنيين المتخرجين من معاهد متخصصة او الحاصلين علي دورات تأهيل من شركات متخصصة. ومن الاسباب الاخرى الظروف المعيشية للطبقة العاملة وسوء التغذية بسبب عدم وجود الوعي الصحي وكذا القدرة المادية.

3.1.7 أثار المختلفة الناتجة من العيوب التنفيذية

لا تخلو أي عملية تنفيذية من عيوب واخطاء، ولكن يجب أن لا تتعدى نسبة يمكن احتمالها واستيعاب أثارها حسب المعايير الفنية والثابت إضافة الي مناقشه مستوى الاداء و طبيعه المشاكل التنفيذية مع عدد كبير من المهندسين والمشرفين وجد ان الاراء متطابقه حول اسباب العيوب التنفيذية التي تحدث في المباني السكنية لخصتها هذه الدراسة الي أثار معمارية أنشائية، اقتصادية واجتماعية.

أولاً: الاثار المعمارية:

يمكن ادراك ذلك في الشكل العام والهيكل، فان الصبات الخرسانية وما يحدث فيها من تشوهات في الاعمدة والجسور وحتى الميد، ومحاولة اخفاء هذه العيوب باستخدام اساليب مختلفة مثل اللياسة، البناء او التكسير في بعض الحالات تنتج تشوهات مثل بروز مناطق، انحناءات زيادة في الاحجام المحددة اشكال مائلة وغير مستوية وتبدو للعيان حتى بعد محاولات التغطية بالتلييس والبياض. ويظهر ذلك جليا في عدد كبير من المباني القائمة والمستخدمه حاليا اختلاف زاوية الدرج واختلاف عدد الدرج في اللفة الاولى عنة في الثانية .

عدم التأكد من الازاحات في الاجزاء العلوية من الاعمدة وضبط القياسات عند الصب وطريقه الصب نفسها تسبب تحريك للعمود وتستمر الازاحات والمراجعة فيحدث خلل بعد البناء وتظهر الغرف غير مربعه والزوايا غير قائمة ، فيسبب ذلك ظهور اشكال غريبة في بلاط الارضيات، وا حينا تبقي اجزا صغيرة غير ممتلئة . ويسبب ذلك صعوبة في الفرش. كما أن ظاهرة تسرب المواد الناعمة عند الصب بسبب زيادة الماء وسو التخشيبات خاصة حول الاعمدة حيث تبقى فتحات كبيرة وكثيرة يعمد المقاول الي تاجيل اصلاحها حتى اخر لحظة وحتى بعد وضع الحديد. ويتم سد ذلك بالقرطيس ويترك الكثير منها وكالعادة تكون الصبه زائدة الماء فتكون تلك المناطق سبب في سحب الاسمنت والمواد الناعمة وتبقي مادة الخرسان (الكري) وتكون تلك المناطق عرضه لتسريب مياه الامطار وحتى مياة تسقيه الخرسانة. وقد يكون ذلك سببا في الضعف الانشائي للعنصر.

لا توجد تنقيف وتوعية بدور كل فريق يقوم بدور في عملية تنفيذ المباني ، وان وجدت بشكل طفيف في قانون البناء لا تنفذ.

دور مفتشى الاشغال العامة هامشى جدا

انعدام الرقابة والتفتيش علي المقاولين ومطابقة اسس التصنيف اثناء التنفيذ
قبول ألتصاميم دون التدقيق في الجوانب الفنية الدقيقة وتحديد اشتراطات للمنفذ.

ب- المقاول المنفذ

- الغالبية العظمي من القائمين علي تنفيذ المباني السكنية ليس لديهم الخبرة الكافية، والبعض منهم لا يقرأ ولا يكتب.
- الاعتماد علي العمالة الرخيصة وصغار السن (عدم وجود الخبرة وضعاف بالبنية) وقد يكون الابناء والاقارب.
- عدم قدرة (ما يسمون انفسهم) المقاولين توظيف فرق عمل دائمة لأسباب مختلفة.
- عدم القدرة المادية لشراء الخشب الكافي لتنفيذ عملية متكاملة، والاعتماد علي تقديم مبالغ من المالك.

ت- الالية التي تستخدم في التنفيذ (اليد العاملة - المواد - الاليات)

- المقاول يكون نجار مسلح سابق، اكتسب خبرة عمل من شخص سابق ودون الحصول علي تدريب أو تأهيل.
- الاعتماد علي الحد الادني من الفنيين
- أبدأ القدرة علي فهم العمل ومشاكله قبل التنفيذ وعدم القدرة علي تنفيذ التعليمات.
- عدم تقدير واحترام الاوامر التنفيذية، وعدم ادراك المخاطر الناجمة عن التجاوزات.
- المماحكة بين العاملين، خلق مبررات للتقصير، الغياب الكثير بين العاملين.
- لا توجد ضوابط تبيين حدود الصلاحيات والمهام بين افراد فريق العمل.
- عدم فهم معاني ومضمون التوجيهات من المهندس في كثير من الحالات.
- استخدام ادوات تنفيذ قديمة وغير معاييرة.
- عدم الاهتمام بعوامل السلامة مطلقا، في الملابس و الحركة واستخدام المعدات والادوات.
- لا توجد الآلات اللازمة لدي الكثير من المقاولين، ويتم اللجوء للاستئجار.
- عدم القدرة لدي كثير من المقاولين والعاملين معهم التمييز بين المواد الصالحة للاستخدام من عدمه.

2.2.1.7 الاسباب الغير مباشرة

لا تخلو أي عملية من عمليات التنمية والتطوير في المجتمع من التأثير والتأثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفئات القائمة علي التنفيذ، فقد خلصت الدراسة الي حقيقة هامة تتعلق بواقع حال الايادي العاملة المعتمد عليها في تنفيذ المباني السكنية وغير السكنية تلخص بالتالي:

- الظروف المعيشية للعاملين (السكن، الغذاء، الصحة ، الامان والتأمين والاستقرار).
- سوء التغذية عند الغالبية العظمي في مجال البناء - لغرض التوفير
- الاساليب المستخدم عند بعض المقاولين لتأخير الاجور لفترات طويلة والاجور نفسها زهيدة.

المستوى التعليمي لمختلف انواع الحرفين والعمال بما فيهم المقاول أو من ينوب عنه في المتابعة والتنفيذ. ويمكن حصرهم بحسب المهنة وهم: (1) المشرف (ويكون غالبا المقاول أو شخص ذو صلة قرابة بالمقاول) (2) نجار الخشب المسلح ومساعدة (3) السباك (4) الكهربائي (5) الحداد ومساعد او مساعدين الحداد (6) بناء الحجر (7) بناء البلك (8) عمال خلطة الخرسانة (9) العمال العاديين (10) الحراس، وهناك آخرين تكون مهامهم ثانوية في تنفيذ الهيكل . لقد تم اختيار عينة عشوائية من المهنيين وتم اجراء استبيان لعدد من المشرفين والنجارين والمساعدين والسباكين و الكهربائيين و بنائين الحجر والبلك و والعمال العاديين وكانت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي:

الجدول رقم (2) يبين المستوي التعليمي للعاملين في قطاع البناء

ملاحظات	المستوي التعليمي - عدد الحالات (%)						المهني (الفني)
	خبرة عمل	فني معهد متخصص	التعليم الثانوي	التعليم الاساسي	يقرأ ويكتب	لايقرا (أمي)	
نجارة مسلح	20-2 سنة	-	-	4	24	12	40
مساعد نجار	8-1 سنة	-	3	7	12	18	40

<p>3- الشعور بالبرودة الزائدة وظهور رطوبة في بعض المواقع وذلك بسبب عدم استخدام العوازل. 4- حدوث تمزق جنوب شدات القواعد اثناء الصبة بسبب ضعف المواد وعدم التضمين المناسب.</p>	<p>العضوية ومخلفات البناء 5- عدم استخدام عوازل الرطوبة 6- استخدام الواح ابلكاش ضعيف في بعض القواعد</p>	
<p>1- تشوه الواجهات خاصة عند استخدام مادة البلك في البناء الخارجي، التكسير بسبب ظهور الحديد ويزيد التكاليف ويسبب تأكسد الحديد الظاهري. 2- تشوهات ظاهرية وزيادة بالضغط لمنطقة الوسط. 3- مناطق تسريب للمياه الي جوف الخرسانة فيساعد علي حدوث التآكل في الحديد ويقلل من ديمومته. 3- مناطق تكسرات الحروف تصبح مناطق تشوهات مستقبلا.</p>	<p>1- انبعاج من الوسط واحيانا من مواقع مختلفة 2- أحناء – وقد يظهر ضغط الخشب علي جسم الجسر 3- ظهور الحديد في كثير من المواقع، وخاصة حول نقاط التقاطع 4- تكسر الحروف خاصة السفلية عند فنج الخشب</p>	<p>- الجسور</p>
<p>1- تتعدم الامكانية في تربيعة الفراغات ويصبح تنفيذ البلاط والفرش صعب ويتكاليف زائدة. 2- لامركزية الاوزان ظاهرة أنشائية سيئة ولها مخاطرها المستقبلية. 3- تشوه بالاشكال وعدم ضبط اللياسة ، وتصبح مواقع المونة الزائدة مناطق انفصال وتشققات.</p>	<p>1- ظهور الميل فيها اكبر من القدر المسموح 2- ظهور مقاطع مختلفة عند اسفلة ووسطه واعلاه 3- تكسر الحروف الاربعة عند فك الخشب</p>	<p>- الاعمدة</p>
<p>1- اختلاف في شكل الدرج، وعدم الشعور بالحركة المريحة، عدم تحقيق التصميم المثالي للدرج. 2- اختلاف المقاسات في القائم والنائم يزيد من نسبة الاخطاء بالتنفيذ ، ويجعل طلب الدرج بمقاسات مختلفة يزيد من التكلفة والوقت. اضافة الي التشوة في الشكل. 3- يسبب تكسير للمناطق الزائدة ويسبب معالجات اضافية بتكاليف زائدة. 4- قد يكون عائق للحركة أو فقدان مساحة . يسبب تشوية وعدم اتزان بالشكل والوظيفة.</p>	<p>1- أختلاف الزاوية بين لفتين الذهب والاياب 2- اختلاف القائم والنائم عن الحدود المسموح بها 3- انبعاج الدرج من النصف بسبب طريق الصب واسلوب الشدة 4- اختلاف ابعاد الراحة بين الدرج في المبنى الواحد</p>	<p>- الدرج</p>
<p>1- احناء البلاطة بنسبة بسيطة للأسفل 2- عدم التأكد من ثبات الدعامة وحدث هبوط اثناء التحميل 3- ازاحات في الاجزاء العلوية من الاعمدة وعدم المراجعة اثناء الصب. 4- تسرب المواد الناعمة خاصة الاسمنت، بسبب سوء الخشب وسوء تنفيذ التمديدات الكهربائية من السطح للأسفل.</p>	<p>1- عدم الاختلاف بالمنسوب من الداخل والخارج 2- ظهور الحديد في مواقع كثيرة – وظهور فجوات تعشيش خاصة في مناطق تلاقي الاعمدة مع الجسور 3- عدم استخدام العوازل حتي في الحمامات 4- انسداد بعض مواشير التمديدات الكهربائية والتلفون وغيره</p>	<p>- بلاطات السطح</p>

كثير من الحقائق التي خلص اليها الباحث هي من رصيد تجربة امتدت لعدد من السنوات ابتداء من عمل الاشراف في مواقع مشاريع إعادة الاعمار في المناطق الزلزالية بدمار منذ عام 1986م، ثم الاشراف والتنفيذ للعديد من المشاريع وخاصة بعد العمل الطويل في مكتبة الهندسي الخاص – تكنولوجار للهندسة والمقاولات. منذو العام 2006م ، ولازال يعمل في الاستشارات والتصاميم والاشراف علي تنفيذ المشاريع الهندسية.

2.1.7 اسباب العيوب التنفيذية

اجرت الدراسة عددا من التحقيقات والمقابلات لربط جميع الاستدلالات واهمها ضعف الاداء وحدث العيوب، فخلصت الي ان هناك اسباب مباشرة واخري غير مباشرة :

1.2.1.7 الاسباب المباشرة

هذه الاسباب كثيرة ومتشعبة وتحتاج الي المزيد من الدراسة والتفصيل وهي تقع بين الاطراف الثلاثة الدائمة المسئولية علي تنفيذ سياسات صناعة البناء والاستثمار فيه والاشراف علي التنفيذ علي ارض الواقع وهي:

أ- الجهات المنظمة للقوانين والتشريعات والقائمة علي تنفيذها

عدم وجود تشريعات بناء تحدد بدقة القصور الفني وجزاءات التقصير، مع تحديد مهام للمفتشين لتحديد العيوب.

ينطبق هذا علي الشدات المؤقتة أما الدائمة فهي نادرة ويكاد لا يذكر استخدامها في تنفيذ المباني السكنية رغم ان النظرة الاولى والغير فاحصة من متخصص للشدة الخشبية فأنها توحى بأنها سليمة وكافية الا انه من أولويات المهندس المشرف تفحص مختلف أجزاء الشدة لتفادي أى فشل أو انهيار مما لا يكن بالحسبان، مثل الانحناء البسيط في الاسقف او الجسور أو الدرج أو الانبعاج في الاعمدة أو الجسور. إن ذلك يعتبر سببا رئيسيا في فشل القولية والتي تؤدي بالضرورة الي اختلال المقاومة المطلوبة للخرسانة، وتحدث حالات ان تفتح الشدات وتنتسرب الخرسانة وتودي الي اضرار عديدة اقتصادية وقد تتسبب بأضرار بشرية لا سمح الله. كما ان هذا العيب يؤدي الي التالي:

- 1- تنظيف الموقع ومعالجة الاضرار الناجمة عن ذلك الفشل.
- 2- إعادة تشكل الحديد او التخلص من البعض منة بعد إعادته تركيب الشدات المنهارة والمتأثرة من الانهيار.
- 3- إعادة الصب بطرق مناسبة مع بقية الاجزاء في المبنى.

1. الخلاصة والاستنتاجات

1.7 الاساليب الخاطئة تنفيذيا وأسبابها

خلصت الدراسة الي أن هناك أساليب تودي الي عيوب هامة تم تفصيلها من حيث (1) انواعها المختلفة وموقعها في عنصر المبنى (2) اسبابها (اي ماهي الاسباب التي ادت الي تلك العيوب). واهم تلك الاسباب هو تجاهل التقيد والالتزام بالمعايير والاصول الفنية ، وتمت الاشارة الي الاثار التي تترتب عليها وفي هذه الخلاصة تمت الاشارة الي الوسائل والاساليب المطلوبة لتفادي تلك الممارسات والاساليب والقضاء علي اسبابه واهم ذلك هو التزام بالمعايير والاصول الفنية المتبعة عالميا.

1.1.7 اساليب خاطئة رئيسية في تنفيذ هياكل المباني السكنية

بعد الوصف الشامل لمختلف جوانب الوقائع التنفيذية التي توؤل الي تشوهات واحيانا الي اضرار في المباني السكنية، بمختلف احجامها واختلاف تكاليف انشائها ماديا، نستطيع القول أن عملية صناعة البناء في اليمن مازالت تحتاج للكثير من الجهود للارتقاء بها من خلال رفع مستوي القائمين عليها عموما واليد العاملة الفنية خصوصا. وحيث هذه الدراسة اخذت جانب تنفيذ الهياكل والذي يعتبر الجزء المخفي عن عيون الكثير، ولكن هناك مازال الكثير من أساليب خاطئة توؤل الي عيوب وتشوهات في البناء والتليس واعمال الكهرباء والاعمال الصحية واعمال البلاط حتي اعمال الالومنيوم والخشب في الابواب والنوافذ، (يكون احيانا اسبابها التشوهات في الهيكل) وسنحاول في دراسات لاحقة دراسة الواقع وتحديد موقعها لغرض الاستفادة وتفادي الاضرار مستقبلا. الجدول التالي يلخص وصف الممارسات التشوهات الناجمة عن سوء التنفيذ في كل العناصر الرئيسية في هيكل المبنى وتحديد اثارها السلبية .

الجدول (1) يصف العنصر في المنشاء ، نوع التشوهات اثناء التنفيذ وأثارها السلبية أنشائيا ومعماريا

العنصر	انواع الاساليب الخاطئة (التشوهات)	آثارها السلبية الانشائية والمعمارية
- تجهيز الموقع	1- اسقاط المبنى علي الموقع بأدوات واليات تقليديه 2- التسوير + توزيع موقع المواد + آلية الحركة دون خطه مدروسة	يتم التصميم قبل مسح الموقع بدقة وحيانا لاتنطبق المقاسات في الرسم علي الواقع. مشكل مع الجوار، عدم ترتيب مواقع المواد يخلق مشكله في الحركة ويودي الي صعوبة التنفيذ والمراقبة الفنية. خاصة عند تنفيذ الاساسات.
- الحفر	1- عدم حفر مسافات كافية للحركة اثناء البناء 2- عدم تنظيف الحفر جيد 3- عدم عمل الميل الكافي لوقف تهدفات الاتربة او حماية بساند خشبي او حديدي	1- لعدم وجود مجال للحركة حول المنشاء تصعب فيه عملية وضع العناصر في مواضعها الصحيحة، وعدم ضبط الشدة في القواعد خاصة قواعد الجار. 2- اختلاف المنسوب ، زيادة في كمية خرسانة النظافة ، تسرب كمية كبيرة من المواد العضوية والاتربة الضارة. 3- مخاطر علي الافراد من التهذفات ، تهدفات الكتل الترابية علي تجهيزات الشدات والحديد وتصبح جزءا من الخرسانة
- الاساسات	1- ندرة التسوية الجيدة 2- ندرة الرش والدك الجيد 3- استخدام ردميات من نفس اتربة الحفر دون التأكد من صلاحيتها 4- اتمام عملية الردم دفعة واحدة مهما كان عمق الحفر مع عدم مراعاة ازالة المواد	1- عدم التسوية الجيدة تسبب اختلاف في مركز القاعدة الذي يجب ان يكون مركز ثقل الاحمال منطبقا تماما علي مركز ثقل القاعدة حتي يكون التوزيع منتظما علي الارض. 2- تظهر مناطق هبوط في ارضية الدور الارضي بسبب هبوط البلاط، وحيانا بعد مرور زمن طويل، والسبب تآكل المواد العضوية أو امتلا مواقع فراغات كانت معلقة بين الطبقات.

وفي كثير من الحالات السائدة في اتفيد المباني السكنية توضع الدعامات بصورة واضحة لمقدار المجازفة لامكانية تعرضها للسقوط والتسبب في أضرار وتنفيذ خاطيء وذلك بوضع دعائم السقف والبلكونة بالاعتماد علي البلك وبطريقة عشوائية وعلي الشارع دون مراعاة مرور الاشخاص أو المركبات، بعدم عمل حجز لمنطقة العمل، انظر الشكل (28) و (29) ونلاحظ رص البلك تحت الخشب غير مرتكز وقائم وغير سليم ، وبالعودة للعمل المعتمد علي الاصول الفنية فنشاهد ان الدعامات توضع علي مرابيع ممتدة افقيا في ارضية البناء مكونة شبكة تحت الدعامات. وهنا أن لم يحدث الانهيار مؤكداً أن يحصل انحناء بتخشيبية السقف وبالتالي يحدث انحناء للصبية فوق التخشيبية والتي تظهر في سقوف بعد فك شدات السقف وعند عمل لياسات اسقف (الغرف) الفراغات ايلاحظ ذلك عند تنفيذ أصول اللياسات بعمل الاوتار وحدود بداية التنفيذ، وفني لدية خبرة لقياس مثل تلك الحالات والانحناءات . ويكون سبب في زيادة كمية التلابيس في السطح وربما يحدث لها تساقط بسبب سمك طبقتها مالم تعالج بشكل فني وهذا يرفع التكلفة ايضا ، وقد يجعل مستوي السطح مشوهة.



الشكل رقم (30) يبين سوء تنفيذ الدعامات بدقة ومخاطر الانزلاق (الباحث)

خرق للاعراف من الملاحظات الميدانية والنقاشات والخبرة فان هناك اسباب كثيرة لهذا التدعيم الغير أمن ومن اهمها عدم الادراك للمخاطر بسبب عدم المعرفة، عدم القدرة علي توفير الخشب بالاطوال المناسبة (لغرض تقليل التكاليف) فنلاحظ أن الدعامات تعتمد علي بعض قطع الالواح القديمة بطريقة عشوائية. ربما لا يحدث اي ضرر ولكن ليس في كل الحالات الواقع المشاهد في تنفيذ الشدات الخشبية للمباني السكنية في صناعة البناء في السوق اليمنية يختلف كثيرا عن اصول الشدات من حيث نوع المواد المستخدمة، والآلية المتبعة للتركيبات (للتنفيذ). نجد اختلافات جوهرية من مبني الي مبني في استخدام نوع الخشب يستخدم غالبا الاخشاب القديمة والمهترية وخاصة من الاطراف مما تسبب فتحات تسمح بتسريب الخرسانة اثناء الصب. في حالات كثيرة وجد ان المقاول يزيد من المسافة بين المرابيع (الدعامات) وبهذا تصبح اجزا من السقف عرضة للانحناء العالقه بين المباني وشدة السقف لا ينظر لها خاصة عند البنا بالحجر وتبقى الفجوات حول الاطراف الاربعة بسبب عدم استقامة الجدران الداخلية المبنية من الحجر المثني، ناهيك عن عدم الدقة في ميزانية الجدران، ويعمد منفذ الصبة لاستخدام الورق (اغلفة الاسمنت) لسد الفتحات او بقايا خشب الابلكاش، لا يكون ذات جدوى لسد الفتحات ويزيد من التشوهات في سطح الخرسانة. أما النهاية العلوية للعمود تظهر بعيدة عن المحور من طرف وقريبة جد من الطرف الاخر بسبب التواء العمود وحدوث ميول في الاستقامة تصل الي 3سم ويعتبر هذا في مجال السماح عند المنفذين. والألتزام بطرق التنفيذ السليمة والأمنة يعد في حكم النادر، والمطالبة بذلك يعتبر السائدة عند الطبقة العاملة ويصبح وضع المهندس القائم علي الاشراف خطير وقد يتعرض لمضايقات وقد تصل احيانا للاعتداء بالضرب. المعاينة الميدانية والحديث مع عدد من القائمين علي التنفيذ امكن استخلاص التالي:

- ضعف الامكانيات المادية والفنية لدي القائمين علي التنفيذ (المقاولين).
- عدم وجود التشريعات والقوانين ولوائحها التنفيذية وتنقيف العاملين في المجال وتزويدهم بها
- استخدام أخشاب قديمة فيها عيوب كثيرة ، وفي معظم الحالات قليلة.
- استئجار نجارين محدودى الخبرة او حديثى الخبرة، بسبب رخص الاجور.
- في حالات لا توزع الدعائم الساندات من المرابيع بمسافات ملائمة لتكون كافية لحمل الاوزان بكفاءة. لسببين أما عدم توفر الكمية المناسبة من المرابيع والالواح او عدم الخبرة لماهي المسافة المناسبة للتوزيع.
- عدم مراعاة الظروف البيئية وطبيعته التربة التي تستند عليها مرابيع دعم شدات السطح.

فهبطت الارض وتسبب بسقوط جزء كبير من السطح وكانت خسارة كبيرة في تكاليف الخرسانة والاختشاب المتكسرة والحمد لله فان الحادثة لم تؤادي الي اضرار بشرية.



الشكل رقم (27) تجهيز الموقع واهمال ترتيب المواد وعدم الاهتمام بعوامل السلامة (الباحث)



الشكل رقم (28) يبين وضع الدعامات الاغير أمن مع عدم ترتيب موقع العمل (الباحث)



الشكل رقم (29) يبين عدم التنظيم في توزيع الدعامات وسوء الاتزان ، من زاويا مختلفة (الباحث)

الحال في عملية عدم دقة وضع التخشيبيات وحماية الخرسانة من التسربات أو الانحناءات (تشوهات) علي الشكل المعماري.

من العيوب ايضا التخشيبيات علي الدرج أنظر الشكل رقم (24، 25) والتي تكون بنهاياتها غير مكتملة وضعيفة والتي تسمح بتسرب الخرسانة من الدرج اثناء عمل الصبة ويتضح من خلال التدقيق ومتابعة عملية الاشراف ان هناك العديد من الاسباب واهمها القدرة المالية وأعتقاد كثير من المواطنين علي مقاولين لايملكون الكثير من الخبرة المبنية علي المعايير والاصول الفنية والذي يستخدمون عماله رخيصة (نجارين ومساعدين نجارين وعمال عاديين) كما ان عدم وجود الوسائل الفنية في التنفيذ تكاد تكون معدومة لديهم والتعليمات بعدم قص الاخشاب للنجارين ويصبح عمل القوالب والشدات الخشبية غير ملائمة وتظهر هذه العيوب



الشكل رقم (24) يبين الفصل بين الواح السطح والجنب الحاجز وقدم الاخشاب الشكل رقم (25) يبين طريقة وضع الخشب في الدرج والفراغات والفجوات (الباحث)

أما توزيع الحديد علي السطح قبل الصبة ويظهر عدم التوزيع المتجانس من حيث المسافات وعالبا ما يكون بسبب لسببين ، عملية السرعة وقلة الخبرة (عدم تقدير الاهمية العلمية لهذا التوزيع المحدد بالرسومات) أنظر الشكل رقم (26)... وتعتبر هذه من العيوب التي تقلل فاعلية اداء الحديد وهذا بالغالب يكون بسبب عدم الاهتمام من منفذ الحديد لغرض السرعة في الانجاز لكسب اكبر كمية تحسب لعمل الحديد :اجر للمتر المنفذ وعدم ادراك الاهمية في اتباع المعايير والاصول الفنية ، ويكون من الصعب الاشراف علي تنفيذ تلك الاعمال كما يجب وبحسب المعايير..



الشكل رقم (26) يبين توزيع الحديد فوق الشدات الخشبية وعدم التوزيع المتجانس (الباحث)

من العمليات الاساسية والهامة في إدارة الاعمال التنفيذية بالموقع هي آلية ترتيب وتشوين المواد والسهولة في الوصول اليها. الشكل رقم (27) يبين نوع من التجهيز حول المبني وكيف يتم وتظهر فية العملية العشوائية لوضع المواد كخلط النيس والكري (مواد الصبة) دون حتي تنظيف الارض او حمايتها من الاوساخ والمواد العضوية ، وبقايا الاخشاب. كما يبين الشكل رقم (28) و (29) طريقة وضع الدعامات بشكل غير آمن وبدون ارتكاز كامل بل فية انحرافات بزوايا لاتساعد علي نقل الاحمال بأمان للأرض. وتوضع علي تلك اسمنتتي بالغالب يكون مخرج يتم استخدامه بعد عملية الصب في بناء الحوائط الداخلية ، ومن تجارب الباحث فان واحد من المباني التي كان يشرف عليها سقطت في أول مراحل الصبة وتم إعادة التخشيبة كاملة ، والسبب هو الاعتماد علي البلك الاسمنتتي تكميل للدعائم



الشكل رقم (21) الصورتين توضح صبة سطح تظهر فيه السيولة الكبيره في الخرسانة والتي يعني أن نسبة الماء عالية (الباحث)

8.1.6 واقع الشدات الخشبية وتجهيزات الحديد وصب الخرسانات عليها

أرتباط اعمال الخرسانة المسلحة بالشدّة ارتباط وثيق جدا فاذا كانت الشدّة منفذه حسب الاصول فانه بالتالي ستكون الخرسانة الناتجة جيدة، ففي الاسطح يجب أن تكون موزونة بطرقتين مختلفة وهما ميزان الماء والخيوط ، وفي الاعمدة تكون موزونة افقيا واستقامتها في منتهي الدقة مع مراعاة أن السماح في استقامة العمود لا تتعدى 5مم وان تكون الشدّة متينة ومواده غير قديمة وأن لايتعدي التغيير في مقطع العمود 3مم الي 5مم ويتم ذلك في بقية العناصر، وانعدام اي فتحات بسبب الاجزاء المكسورة من الالواح. لقد أخذت عملية تتبع الواقع التنفيذي في الهياكل الخرسانية للمباني السكنية (التي تتم عن طريق المقاولين المحليين) والتي تظهر فيها العيوب واضحه جلية تكون في الشكل ثم تغيير المقاسات في الابعاد وكثيرا في جودة الخرسانة التي ما تكون سبب في اضعاف المقاومات للخرسانات كونها تنحرف عن الاصول الفنية والمعايير اضافة الي زيادة نسبة الماء. وبالعالية الشكل رقم (20) ورقم (21) يبين طريقة وضع التخشبية في الجسر فوق عقود النوافذ وغيره مثلثة من العقود المعلقة وما يستخدم من خشب ضعيف وعدم تثبيت جيد مما يجعل نسبة التسرب لناعم الخرسانة كبير وتصبح عملية الفصل الحبيبي واضح خاصة أن بالعادة يتم تقديم الخلطات رانقة جدا (نسبة الماء زيادة) والغرض سهولة الخلط، وسرعة التنفيذ ، لاحظ نهايات الخشب



الشكل رقم (23) يبين الفتحات حول الاعمدة والتي تسمح بتسرب الخرسانة بمكيات كبير (الباحث)



الشكل رقم (22) يبين تخشبية وعليها فواصل تسمح بتسرب لناعم في الخلطة

يتبين من ان بعض العيوب تظهر في عملية عدم قدرة وكفاءة النجارين علي تسديد المناطق حول الاعمدة وأبقاء فتحات غير مسدده تكون سبب بتسريب كمية لناعم من الخرسانة مع بعض حبيبات الكري الصغيرة ، أنظر الشكل رقم (22) ورقم (23) وهذا يسبب ضعف في التماسك وقوة الخرسانة في تلك النقاط. تبين ان كثير من الاعمال التي يتم تنفيذها تكون بخشب ضعيفة وقديمة وغير مستوية مما تسبب انحناءات غالبا تكون غير منظورة ولكنها تظهر اثناء الصبة ، وتظهر تلك العيوب وتبين بعض الانحناءات والبروزات والتي تسبب تشوه اثناء التثبيبات، فتعالج أماء بزيادة طبقات الردميات أو سماكة التلبيس الاسمنتي (البياض) كذلك الدرج وعمل الشدات الخشبية عليها تكون أيضا بنفس

وهذه واحدة من العوامل التي تؤثر علي توزيع أسياخ الحديد ومواسير التمديدات الكهربائية والتلفون والتصاقها فوق الخشب مما قد يؤدي إلى ظهورها أسفل الخرسانة عند فك التحشيبات وهذا يؤدي لتعرض الحديد للصدأ والمواسير للانسداد ويسبب صعوبة في سحب الاسلاك من خلالها.



الشكل رقم (20) يبين طريقة الصب باستخدام مصب مخالف للقواعد الفنية فيتسبب بالفصل الحبيبي (الباحث)

6.1.6 الاساليب المتبعة للخلطة الخرسانية: مدى أتباع معايير نسب الخلط

يعتبر خليط المواد المكونة للخرسانة بأنواعها عملية كيميائية تحتاج إلى أتباع نسب ومقادير محددة بحسب الأنواع والمقاومات المطلوبة للخرسانة لذا فإن خواص الخرسانة تتأثر بخواص المواد الداخلة بتكون الخليط. من المعلومات التي تم جمعها خلال التنفيذ الميداني للعديد من المباني السكنية تبين إن هناك واقع شائع ومتعارف عليه في تنفيذ خرسانات المباني السكنية بعيدا كل البعد عن الدقة واستخدام المعايير الصحيحة ونسب الخلط المحددة بتصميم الخلطات الخرسانية. والاستخدامات الشائعة الخاطئة كالتالي:

- استخدام نوع (تدرج) واحد من الركام في صب كل عناصر المبنى
- عدم القدرة علي ضبط كمية الماء المضاف لكل مرة من الخلطة
- استخدام الرمل من نوع واحد ويغلب عليه النعومة ودون تنقية - غالبا ما ينقل من المحجر إلى موقع التنفيذ.
- استخدام الهزاز الكهربائي في مواقع غير مفضل استخدامه فيها وبطريقة غير صحيحة.
- قلة خبرة العاملين في الصببة وعدم إدراكهم أهمية الكيل، والتدرج، وطرق صب العربات إلى مواقعها،
- الحرص علي تحقيق سرعة وسهولة في تنفيذ الصب. ذلك لان القائم علي التنفيذ متعهد غير المقاول الاصل، حيث أن الغالبية العظمى من المقاولين للمباني السكنية يفتقرون للمعدات الاساسية في تنفيذ عمليات البناء فيتم استئجار الخلاط الميكانيكي بعماله فتكون الكلمة والتصرف حسب مصلحة المتعهد لتنفيذ عملية الصببة فقط.

وهنا تصبح التصاميم الانشائية ومعايير ونسب الخلط غير مستخدمة وغير معمول بها.

7.1.6 نسبة الماء للاسمنت:

يتم الكيل للاسمنت والركام والرمل عشوائيا في جميع مواقع تنفيذ الصببة الخرسانية للمباني السكنية كذلك يكون بالنسبة لكيل الماء. حيث يعتمد العامل المخصص للوقوف امام الخلاط الميكانيكي (ويكون اي عامل عادي) اي جردل يتوفر اثناء الصببة لغرف الماء من البرميل المجهز لمياة الخلط، يغرف العامل الكمية التقديرية بنظره لتكفي لخلط المكونات علي ان تكون الخلطة سائبة تساعد علي سهولة وسرعة التنفيذ تعاوننا مع رفاقه العاملين بجر برميل الرفع وعربة السطح وتفرغ محتوياتهما بسهولة وباقل زمن. وهكذا دون مراعاة لأى معيار ، وقد فشل عمل اختبار القمع الموقعي المسمى (Slump Test ASTM C 243-78) وهناك العديد من الظواهر تبين عدم صحة تركيب الخلطة الخرسانية ، كتعيين نسبة الماء، ووزن الركام والاسمنت، الملاحظ وجودة كمية كبيرة فوق المحتوي، أنظر الشكل رقم (24). الا ان مجال هذا البحث هو تحديد مواقع واسباب العيوب التنفيذية. أما زمن الخلط يكون اقل بكثير من الزمن المحدد.

او تلبس البلوك الاسمنتي بمايلائم) وذلك اضافة الي الضرر الانشائي الذي قد ينشئ بسبب عدم تمركز الاوزان علي الاعمدة. ناهيك عن تشوة الشكل في الجدران الداخلية والخارجية وانحرافات في تربيعة الغرف والصالات والدرج والتي تظهر واضحة عند التشطيبات. ان الاهمية البالغة لهذه الجزئية من العمل الميداني تتطلب هذه الدراسة ، ونحتاج الي دراسات اكثر للتخلص من تلك العيوب والانحرافات



الشكل رقم (17) اربعة صور من الواقع تبين طريقة اسقاط المحاور علي القواعد بالاعتماد خيوط من الخنزيرة (الباجت)

نلاحظ ان المحاور تستخدم فقط في المرحلة الاولى بعد اسقاط الحديد ولكنها تنزع بعد التأكيس وليس بعد وضع الرقاب لغرض سهولة الحركة ولم تتخذ الاحتياطات الفنية اللازمة من التدعيم والتثبيت والتي غالبا ما تزاح بسبب الحركة حولها ونقل المواد وسوء التثبيت ولما بيتم التأكد الفني الدقيق عليها قبل الصبة ..

5.1.6 واقع أساليب وطرق تجهيز الخرسانات وصيها

أثبتت الدراسة حول طرق صب الخرسانة في العديد من المباني السكنية (مدينة صنعاء) أنه لايسبقها التخطيط المسبق ولايخذا المنفذون عملية ذات أهمية تذكر فقليل منهم يدمك الأرض قبل الصب ويرش، ووجدت نسبة كبيرة من العينات المختارة للدراسة لاتهم بالدمك والرش قبل الصبه حسب أصول التنفيذ. و أن الركام والرمل المستخدم كماد أولية للصب توضع في أماكن دون عناية كافية فتختلط بالأتربة والمواد العضوية وتبقي لفترات طويلة تسير عليها الشاحنات والمارة، ثم يتم استخدامها دون تنقية أو تصفية أثناء عملية الخلط. أنظر الشكل رقم (18) ولاستخدم مواد مانعة لالتصاق الخرسانة بالاششاب خاصة أنة لا تستخدم ألواح الابلكاش الاملس المخصص للتجهيزات والصبة ولا تستخدم الزيوت او الورنيش. نجد ان التصاق أجزاء من الخرسانة مثل حواف الاعمدة والجسور وتظهر الخرسانة المسلحة مشوهة في معظم اجزاء المباني. قليل أيضا ما يتم التأكد من نظافة وصلاحيه المعدات المستخدمة في الصب، وتقل أو يندعم توفير معدات احتياطية للاستخدام حال خلل في المعدات الموجودة في الموقع اثناء عملية الصب.



الشكل رقم (18) يبين طريقة وضع مواد الصبة دون مراعات نظافة المكان وعشوائية العمل (الباحث)

ويعتمد العمال لنقل وصب الخرسانة للقواعد والسطح والأجزاء الأخرى في المبني بأستخدم عربات التفريغ اليدوية وخاصة بالاسقف انظر الشكل رقم (19) و (20) التي تستمر في السير فوق الحديد المفروش علي السطح والجسور.



الشكل (15) يبين التجهيز أثناء الحفر والخزيرة قبل وضع الاساسات (الباحث)

2.1.6 التسوير والتدعيم – ومخاطر التهدفات

قلما يقوم المقاولين بعمل تدعيم وحوائط حماية من التهدفات وتساقط كتل الاتربة عند حفر الدور تحت الأرض ، وحتى أثناء التأسيس لحماية اختلاط الاتربة بالحديد . مبررا ذلك أن الارتفاع فقط 3- 4متر وهذا صغير لكنة ثبت ان كميات كبيرة من الاتربة تتساقط وتوثر علي القواعد الطرفية وتبقى المخاطر وبهذا تقل الجودة او تنعدم وسائل السلامة. انظر الشكل رقم (16). وان قلة قليلة من المقاولين يدركون الالهية ويتجاهلون تنفيذ ذلك لتجنب زيادة التكاليف اضافة لعدم وجود دور فاعل للجهة الرسمية المعنية التي لم تقنن وتفعل دور الرقابة الفنية الشاملة لتحقيق اصول التنفيذ.



الشكل رقم (16) يبين عدم وجود التدعيم الواجب وجودة لحماية الحديد والخرسانات من الاتربة والاسواخ (الباحث)

3.1.6 الردم والدمك والهبوط الناتج عن سو تنفيذهما

بدون استثناء عند الحفر يتم حجز كمية من الاتربة المستخرجة من نفس الموقع لغرض الردم (الدفان) حتى لو لم تكن مطابقة للمواصفات – ولان كثير من المواقع تعتمد علي الدمك اليدوي بعد الحفر لتقليل التكاليف وندرة توفر آلات الدمك الميكانيكية. لوحظ أن استخدام الردم بالطبقات حسب الاصول والمواصفات 50سم ودمك ورش ثم طبقة أخرى تكاد تكون منعدمة الافى اندر الحالات الخاصة ويظهر هبوط بعض المناطق في الدور الأرضي، ووجد أن كثير من التربة المستخدمة في الردم غير مطابقة للمواصفات – وتحتوي علي كثير من المواد العضوية ومخلفات المباني، بسبب رخص قيمتها وسهولة الحصول عليها.

4.1.6 إسقاط محاور الاعمدة ومراكز الثقل علي القواعد

أن الالهية الكبيرة التي ترتبط بدقة تسقيط محاور الاعمدة تصل الي المرتبة الأولى في إنشاء هيكل متزن واعمدة ممرزة حتي تعمل بفاعلية لنقل الاوزان مباشرة الي القواعد دون أن تسبب الاوزان بتشووية الاعمدة او الشكل. أن التنفيذ المتبع في حالات عديدة للمباني السكنية (الفلل العمارات متعددة الادوار الخاصة والمباني العامة المتوسطة) لا يتبع فية الخطوات -خاصة عندما تكون شكل الارض غير مربع او باضلاع مختلفة وزويا مختلفة - الاجرائية الصحيحة واهمها استخدام اجهزة المساحة لتحديد المحاور واستلامها بعد الشدات الخشبية. انظر الشكل رقم (21) قدم الخشب المستخدم فله خبرة النجارين (لرخص الاجور) تحدث إزاحات تبدو صغيرة جدا في الارض تزداد كلما ارتفع المبني. مما يسبب كثير من العيوب اهمها التشوة بالشكل المعماري للفراغات الداخلية والخارجية (مالم تعالج بالتكسيات الحجرية

الاشكال بعالية رقم (13)، (14) تبين الاساليب الصحيحة والغير صحيحة والتي يجب أن تتبع لتنفيذ دون عيوب ، وتحتاج الخرسانة الي التكتيف، هي عملية دمكها وهي طرية لتملأ الشدات بشكل تام وتلف حول الأجزاء المطمورة وحديد التسليح ولازلة الجيوب الهوائية بين حبات الركام ولايجب ان لاتزول الفقاعات المتواجدة بفعل المواد الاضافية وتتم بطرق مختلفه اليدوية الوالميكانيكية أو الكهربائية. ولابد من اختيار الطريقة الملائمة ووضعها في الموضع المناسب طبقا لنوعية القوام. فالخرسانة الناشفه الي متوسطة القوام تحتاج الي دمك وتكتيف جيد بينما قد لاتحتاج الخرسانة السائلة الي أى نوع من التكتيف وقد يكفيها الوخز أو الطرق البسيط. (حبيب زين العابدين - 2012، 2008). يؤدي تماسك الخرسانة الطرية دون دمكها وخاصة بالنسبة للقوام الناشف الي زيادة حجم وكميه الفراغات الهوائية مما يؤثر سلبا علي معظم خواص الخرسانة (فمثلا : زيادة بمقدار 8% من حجم الفراغات تخفض المقاومة بمقدار 50% من قيمتها الاصلية).

المحور الثاني : الاساليب المتبعة لتنفيذ المباني السكنية في اليمن

1 6 اسقاط حدود البناء

واقع حال تنفيذ المباني السكنية في اليمن يعاني من قصور وانحرافات عن الأصول المتبعة ، لا يوجد اسقاط دقيق لموقع الارض المراد بناءه و يتم قياس الأرض بعد الشراء من الواقع و قليلا ما يوجد رسم للموقع العام في الرسومات إن وجدت. لاتوجد الخرائط الاستدلالية والدقيقة في تحديد قطع الارض. وكثيرا ما ينتشر البناء في تلك المناطق قبل وصول الطرقات ووجد الارصفة التي تحدد خطوط التنظيم. ورغم ان الرخص الممنوحة من المناطق الادارية للتخطيط الحضري الا أن طرق اسقاط حدودها يحدث في انحرافات تؤول الي عيوب في الاتجاهية واستقامة الشارع، وعلو وجة الخصوص عندما يتم البناء وترك الاسوار حول المباني غير منفذة.. ويحدث ان يتخذها الاخرين عند اسقاط مواقع مبانيهم مرجع للاسقاط وعدم استخدام الاجهزة المساحية الدقيقة.

2 6 الاساليب المتبعة على الواقع التنفيذي للمباني السكنية و بعدها عن تطبيق المعايير.

في المحور الاول من هذه الدراسة تم وصف الخطوات المثالية أو التي تعتمد علي معايير او كودات تنفيذ متبعة في هذا المجال الفني والتي تلعب دورا هام في ديمومة البناء وتحمله ، تركز هذه الدراسة علي جانب هي الاله في صناعة البناء هذا الجانب هو الاداء في التنفيذ والذي يكون غائب في كثير من عملية التنفيذ للمباني ، وقد تكون المواد المستخدمة كافية من حيث الكم ولكنها بالنتيجة النهائية لاتكون فعالة كما صممت وكانت من القضايا الشائكة وموضع جدل كبير بين تطبيق المعايير والاساليب المتعارف عليها والتي تعود عليها المقاولين والعمال التابعين لهم وحتى الفنيين منهم. من هذه العيوب التي نود ان نبرزها والعمل علي التخلص منها أو علي الاقل التقليل من حدوثها وذلك من خلال رفع مستوي الوعي الفني بأهميتها وأضرارها – نركز علي النقاط التالية والتي تعتبر الخطوات الاساسية لأستوعاب الواقع التنفيذي ومواقع العيوب فية والتي تتعكس بأثار سلبية علي المخرجات المعمارية والانشائية.

1. التجهيز لموقع البناء والحفر
2. التسوير والتدعيم – ومخاطر التهدفات
3. الردم والدمك والهبوط الناتج عن سو تنفيذهما
4. إسقاط محاور الاعمدة ومراكز الثقل علي القواعد
5. واقع أساليب وطرق تجهيز الخرسانات
6. واقع الشدات الخشبية وتجهيزات الحديد وصب الخرسانات عليها.


ولكي نتمكن من نقل الحقائق الغير منظوره والتي قلما تطرقت اليها البحوث الميدانية ، ومنها يتم العمل علي تحسين واقع التنفيذ للجوانب التي تطرقت اليها هذه الدراره، والتخلص من تلك العيوب الظاهره ودون تحسين أو تخلص منها.

1.1.6 التجهيز لموقع البناء والحفر


يكون الحفر بحسب علامات توضع علي الأرض وعادتا ما تخطط منطقة الحفر بالجبس الأبيض فتكون أما للقواعد منفردة أو حفر شامل ويقرر ذلك المهندس المشرف أن وجد ومن الأخطاء الشائعة أن الحفر يحدد غالبا لمواقع البناء ولا يحفر جزء زيادة لتنفيذ العمل وحركة العمال وتمديد مواسير الصرف الصحي ولا يتم أخذ ميول للحماية من التهدفات وتساقط الأتربة انظر الشكل رقم (19). لأسباب عديدة أهمها تقليل التكاليف وقله الخبرة في مثل هذه المعالجات وأهميه هذا العمل. قليلا ما يتم أخذ عينات تربة للاختبارات في المباني السكنية. هكذا يبقى خطر التهدف ويبقى تساقط التربة مستمر حتى اثنا صب خرسانة القواعد.

3.4.5.5 الاحتياطات والتدابير الفنية أثناء عملية صب الخرسانة

تصب الخرسانة من اقرب وضع ممكن ، انظر الشكل رقم (12) (زين العابدين، 2012) تبدء من احد الاطراف وتنتهي بالطرف الآخر – ويجب أن تصب علي طبقات أفقية ذات سماكة متجانسة بحيث تكون كل طبقه قد دمكت جيد قبل أن يتم وضع الطبقة التالية ويكون معدل الصب سريع ومتتابعا حتي لاتتصلب الطبقة السابقة ويحدث خط فاصل. يجب ان تتراوح سماكة الطبقات من 15- 50سم بالنسبة لأجزاء المسلحة لخرسانات الكميات الكبيرة. كما لايجب تحريك الخرسانة افقيا لمسافة كبيرة. وهذا قد يسبب فقدان الخرسانة لصفة التجانس.

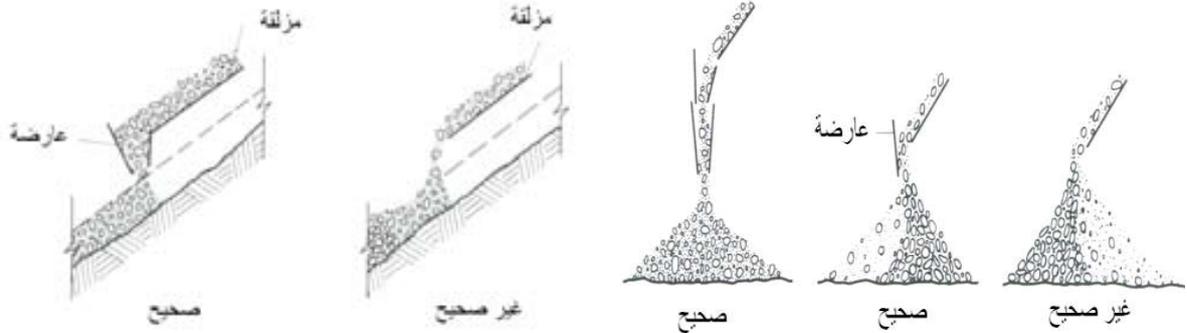


الشكل رقم (12) يوضح الطرق السليمة والخطئة في عملية الصب ، لغرض عدم الانفصال الحبيبي. – (زين العابدين، 2008)

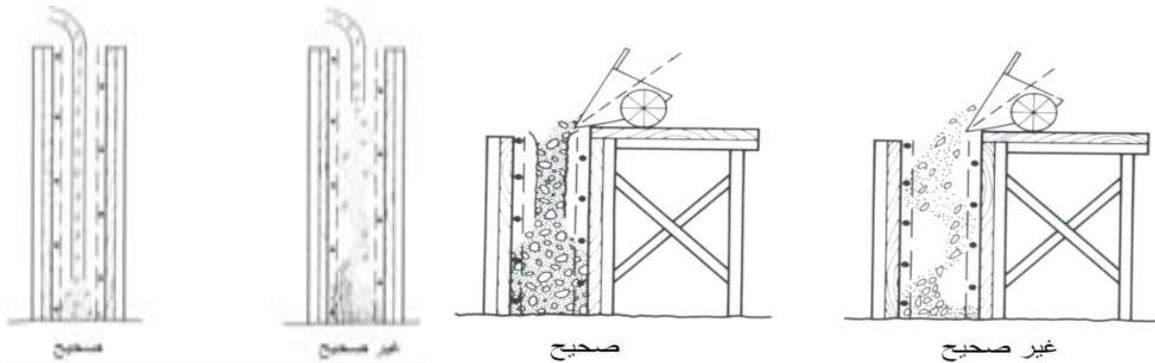


الشكل رقم (13) يوضح الطرق السليمة والخطئة في عملية الصب ، لغرض عدم الانفصال الحبيبي. (زين العابدين، 2008)

عند صب الخرسانة في شدادات طويلة (ذات ارتفاع كبير مثل الاعمدة) بمعدل سريع يمكن أن يحدث نضح للماء الي السطح العلوي، وخصوصا بالنسبة للخرسانة غير المحتوية علي الفقاعات الهوائية للتقليل من النزف بصب الخرسانة بمزيد من البطء وبأستخدام خرسانة ذات قوام ناشف، وعمليا يجب صب الخرسانة في الاعمدة والشدادات الطويلة علي مستوى يقل عن السطح العلوي بمقدار 30سم تترك خرسانة الأعمدة والحوائط لمدة ساعتين علي الأقل (بل من المفضل أن يستمر ذلك طوال الليل) قبل صب البلاطات والجسور أو العوارض التي تشكل إطارات حول هذه الاعمدة أو الحوائط. (زين العابدين، 2008).

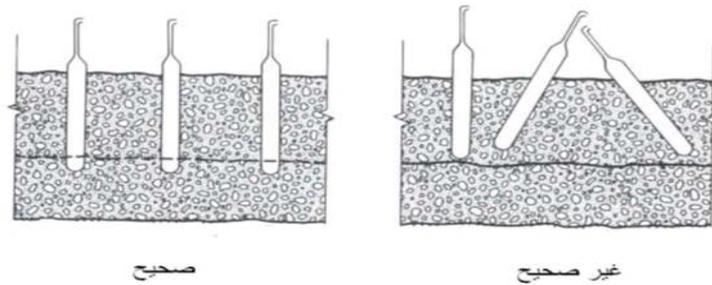

الشكل رقم (14) يوضح طريقة الدمك والهز الصحيح من الخطاء لغرض عدم حدوث الفصل الحبيبي (زين العابدين، 2012)

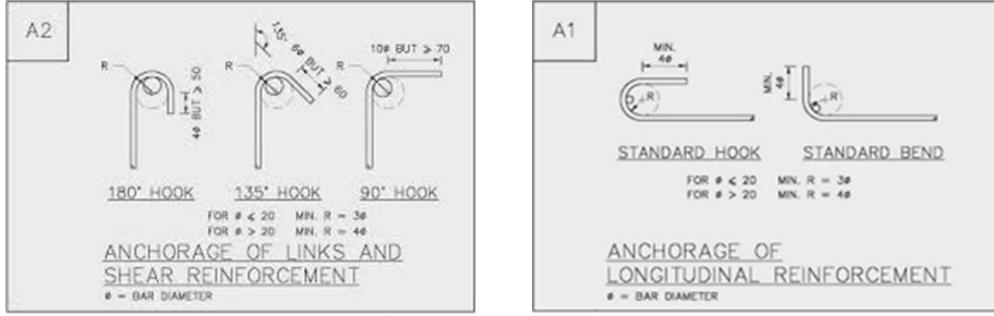الشكل رقم (11) (A1 , A2) يبين الكنشات الواجب تنفيذها بالحديد www.free.ed.net/free

3.5.5 أعمال الخرسانة المسلحة: أساليب التنفيذ المعيارية

الخرسانة المسلحة تعتبر عنصر إنشائي في مجملته خليط الركام المتدرج حتي الرمل الناعم، يتم خلطة مع الماء وتتراط حبيباته بواسطة الاسمنت ((المادة اللاصقة)). هنا نتحدث عن الخرسانة الاسمنتية ، ويطلق اسم الخرسانة عادة علي الخليط المذكور سابقا وهذه الخلطة لها مواصفات ومقاييس ومعايير تستخدم في خلطها، ويمكن تصنيعها في الموقع او المصنع. استخدم مصطلح خرسانة ذات جوده ملائمة، وهذا يعود الي نوع الخرسانة التي يكون إداؤها مرضى للغرض التي صممت له، وحتى تكون كذلك فانه يجب ان يكون لها خصائص عامه، وهذه الخواص لا تتحقق الا بمواصفات خلط واساليب صب وطرق عناية علمية ملائمة وهي كالتالي:-

- إن تكون ذات قوه لتحمل الاثقال المصممة لها.

- تمنع تسرب ونفاذية المياه بكفائه عالية.

- أن تكون لها متانة وديمومة محددة لمقاومة التعري والطقس.

- يلزم ان تكون مرنة في الخلط والصب لتحقيق تشكيل متناسق وفعال. (زين العابدين ، 2012 ، 2008)

4.5.5 الاصول الفنية المتبعة لخلط وصب الخرسانة

إن خواص الخرسانة تتأثر بخواص المواد الداخلة بتكوين الخليط – خاصة مادتي الركام والاسمنت وبأجزاء حجميهما وكون هذا البحث يهدف الي تحقيق واقع تنفيذ الخرسانة الشائعة الاستخدام في المباني السكنية في اليمن وهي شائعة الانتشار وتمثل نسبة عالية تقريبا كل المباني السكنية تستخدم الخرسانة المعدة موقعا، فيجدر الاهتمام بما هو متداول وشائع ، و قليل جدا من المباني تستخدم الخرسانة المعدة مصنعيا. وهناك عوامل مؤثرة مثل:

- نوع الاسمنت: مقاومة ، تمدده، حرارة تفاعلاته ،
- الركام: فراغات الحبيبات، شكل الحبيبات ، المساحة السطحية، معامل المرونة، الصلادة، التكوين الجيولوجي.
- كمية الاسمنت والماء وكمية المواد المضافه. (زين العابدين ، 2012 ، 2008)


1.4.5.5 العوامل المؤثرة على حيز الفراغات في الخرسانة:

عوامل متعدده وكثيرة على حيز الفراغات في الخرسانة فعندما تقل الفراغات حتما تزداد الصلابه ومن هذه العوامل : (1) نوع الاسمنت (2) التدرج ، الشكل ، والمساحة السطحية للركام (3) نسبة الخلط (4) كمية الماء، قيمه م/س (5) المواد الاضافية (6) نوعية وجودة الخلط (7) قوام الخرسانة الطريه (8) الدمك (9) درجة الحرارة (10) المعالجة (11) عمر الخرسانة. وسوف نتطرق الي وصف الجوانب الهامة التي تؤثر علي جودة الخرسانة وأساليب تنفيذها للمباني السكنية. كل العوامل التي ذكرت ذات اهمية في جودة التنفيذ ولكنها ليس في حدود هذه الدراسة، حيث تحتاج الي دراسات تعقب هذه الدراسة.

2.4.5.5 صبة الخرسانة والتجهيزات المطلوبة قبل الصب

هو وضع الخرسانة الطرية في مكانها الطبيعي داخل الشدات الخشبية وتوزيعها لتأخذ شكلها النهائي واذا لم تراعي الطرق السليمة والقواعد الفنية فان ذلك يؤدي إلى حدوث الانفصال الحبيبي والتعشيش، انظر الشكل رقم (17) في الخرسانة مما يؤثر علي المقاومة ونفاذيه الماء والشكل العام. يتم تركيب الشدات ووضع حديد التسليح - يجب تركيب الشدات بدقة وعناية، مدعمة بشكل كاف ونظيفة وتكون مبطنة بمواد تعطي الشكل المناسب، كما يجب رش الشدات الخشبية بالماء قبل الصب حتى لا تمتص الماء من الخرسانة وتنتفخ، مع مراعاة الفك بعد تصلد الخرسانة حتى لا تحدث أضرار. لذا يجب تجنب استخدام المسامير الكثيرة أو الكبيرة جدا في الشدات الخشبية حتى يسهل فكها - كما يجب معالجة الشدات بمادة مانعة للالتصاق مثل الزيت أو الورنيش لتسهيل عملية الفك.. (زين العابدين ، 2012).

الكانات بعيون فوق منسوب نهاية الصب بحوالي 20سم للمحافظة على أشاير الدور التالي ، ويجب الاهتمام بوضع البسكويت خلف أسياخ العمود في الجوانب الأربعة للمحافظة على غطاء الخرسانة (MAGDI A. KHALIFA) ((2015))

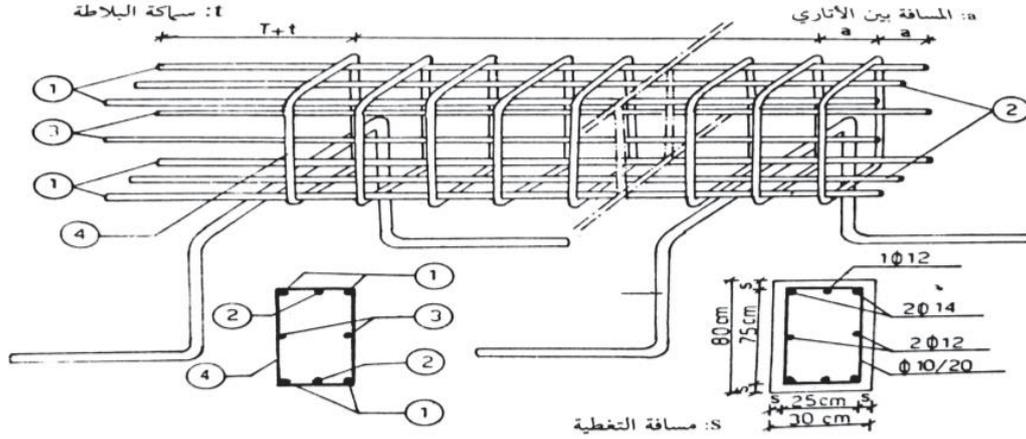


الشكل رقم (10) يوضح طريقة تشكيل الحديد ليتم وضعة في قالب العمود عماد بيطار (2010)

4.4.5.5 بلاطات الأسقف :

تسليح بلاطات الأسقف عبارة عن حصيرة من حديد التسليح وترص على طبقتين بحسب أصول التصميم الانشائي، وأصول توزيع الحديد بمسافات محده معياريا وتصميميا ومخالفة ذلك أنحراف يؤدي الى عيب تنفيذي. وهناك العديد من الخطوات والاعتبارات الفنية. أنظر الاشكال من (13 الي 16). وهناك خطوات فنيه قلما كان الالتزام بها في واقع التنفيذ، مثل:


- يرص نصف الفرش في الباكية بأكملها في البحر الصغير بطريقة (فاضى ومليان) .
- يرص خمسى الغطاء متعامداً مع نصف الفرش (خمس يمين وخمس شمال)
- يرص نصف الفرش الثانى فوق خمسى الغطاء فى المسافات التى بين حديد النصف الأول .
- يرص ثلاثة أخماس الغطاء المتبقية فوق نصف الفرش الثانى فى المسافة التى بين الخمسين السابق فرشهما .
- تربط جميع الأسياخ بسلك رباط .
- يراعى عمل تكريب لنصف الفرش الثانى قبل الصب مباشرة .
- يمكن عمل تقويات للأسقف تسمى الفواتير (كمر مدفون) عندما تكون البلاطات ذات بحور كبيرة .
- والفواتير عبارة أسياخ قطرها أكبر من حديد البلاطة متعامدة على الطول وأسفل الحديد الرئيسى للتسليح لمقاومة الترخيم وتوضع فى وسط باكية .

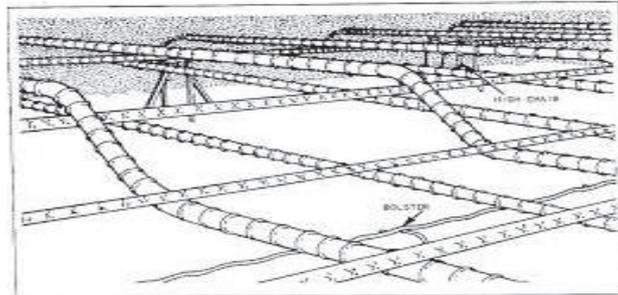

الشكل رقم (12) يبين توزيع الحديد علي التشبيبات والحديد بالاسقف الهردى www.pinterest.com/pin

مقاومة الشد ((Tensile Loads (TENSION))، لتجهيز الحديد اساليب ومعايير ومواصفات، تكون قد اعدت بتفاصيل التصميم سلفاً، فالي اي حد يتم الالتزام بذلك؟ يتم تجهيز الحديد في الورشة اوفي الموقع وهذا يتطلب دقه في اتباع التعليمات من ناحية قياسات القص ووضع القطع في اماكنها وبالمسافات المحددة دون زيادة اونقصان لان ذلك قد يؤثر علي فاعليته وقدرة أدائه. (MAGDI A. KHALIFA (2015) (القواعد) 14.5.5 الأساسات

أنواع الاساسات تختلف على حسب أحمال المنشأ وجهد التربة:هي الركائز التي تنقل أحمال المنشأ على الأرض الطبيعية وهي.(1) الأساسات المنفصلة (2) الأساسات المشتركة(3)الأساسات الشريطية (4) اللبشة المسلحة (5) الخوازيق.الا ان الدراسة تركز فقط علي النوعين الاولي التي تستخدم في المباني السكنية وتترك الثلاثة الاخري لدراسات متقدمة مستقبلا وكون الدراسة تتمحور حول المباني السكنية والتي لاتتطلب هذا النوع من الاساسات فقط. أنظر الشكل رقم (10).

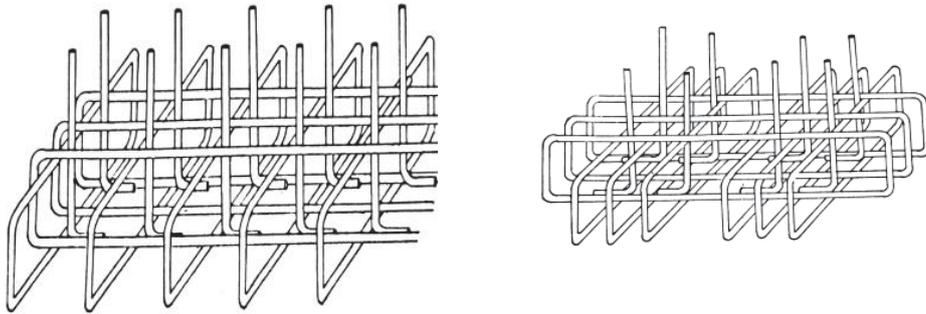

الشكل رقم (9) يبين تشكيل حديد لقاعدة منفردة وقاعدة ومزدوجة عماد بيطار (2010)

2.4 5.5 الجسور الارضية (السملات) والجسور العلوية (الكمرات)

- الجسور الارضية (السملات): وهي تكون أسفل الأرض أو في مستوى الأرض وهي تربط الأساسات ببعضها وتقوم بتوزيع الأحمال حتى تحافظ على هبوط المبني كوحدة واحدة .
- الجسور العلوية (الكمرات): وهي التي توجد أسفل السقف وتربط الأعمدة ببعضها ، وتقوم بحمل بلاطة السقف وتوزيع الأحمال على الأعمدة والسملات والكمرات نوعان :
- بسيطة (محكومة): وهي لها نقطتي إرتكاز فقط ويكسح سيخ الدوران في سبع البحر من وجه العمود الداخلي حتى نهاية الجريدة .
- مستمرة (سارحة): و لها أكثر من نقطتي ارتكاز، ويكسح سيخ الدوران في خمس البحر من وجه العمود الداخلي حتى نهاية الجريدة وتمتد حتى ريع البحر المجاور.
- لا تقل المسافة بين نقطة الأليزون العلوية ووجه العمود الداخلي عن 20 سم في الحالتين .
- أسيخ معلقة (علوية) وتعلق عليها الكانات .
- أسيخ ساقطة (سفلية) وترص أسفل الكمرات وإن كان عددهم كبيراً ترص في أكثر من طبقة .
- أسيخ مكسحة (دوران) وإذا كانت الكمرات كبيرة ترص سابق ولاحق .
- أسيخ برندات وتوضع بين المعلق والساقط وتعتبر أسيخ ثانوية وتوضع عندما يزيد عمق الكمرات أو السمل عن 60 سم .

3.4.5.5 الأعمدة


- هي عبارة عن دعامات رأسية بأشكال وأحجام مختلفة وأيضاً بتسليح حسب اللوحات الإنشائية ، والأعمدة تقوم بنقل أحمال الأسقف والكمرات إلى القواعد (الأساسات) وتتكون الأعمدة من أربعة أسيخ أو أكثر وتثبت هذه الأسيخ في أماكنها بواسطة الكانات ، أنظر الشكل رقم (11). ويراعى حسب الاصول الفنية في عمل الأعمدة ما يلي :
- ترك مقدار الأسيخ في حالة الأدوار المتكررة (وتساوى 40 – 60) السيخ المستعمل .
 - عمل أرجل للأسيخ بدل من عمل الأجناس ، وفاندها عدم هبوط الأسيخ من تأثير الضغط الواقع عليها .
- يمكن في حالة الأعمدة الخفيفة (0.25 × 0.25 م) (200م × 0.40 م) دات الأربع أسيخ حديد أن يربط حديد العمود في الخارج ويسقط في مكانه حيث يسهل حمله وتسقيطه ، أما عدا ذلك فتربط الأسيخ في أسيخ العمود الأسفل ويتم تسقيط كانات العمود من أعلى ويبدأ تسقيط كانات العمود من أعلى ويبدأ بربط الكانة السفلية الأولى على ارتفاع 10سم من ظهر الخرسانة المصبوبة ثم تربط الكانة العلوية قبل منسوب الصب مباشرة ، وبعد ذلك يتم تسقيط مسافات

3.5.5 شدات بلاطات الاسقف: بما فيها الدرج ، والبلكونات

(أ) شدات البلاطات: يتم تجهيز الجسور ومن ثم البلاطات وفي حال البلاطة العادية ((المسطحة)) توضع الاطارات من مرابيع الخشب والدعم من الحديد ثم توضع عليها الواح الابلكاش التي توضع فوق الاطارات والمدادات لتكون سطح لحديد البلاطة . أما الدعائم فتكون من الارض او من الطبق السابق وتوزع مسافات متناسبة مع الاحمال عليها (لتكون كافية لتحمل البلاطة). وبحسب المعايير والاصول الفنية المتبعة. أنظر الاشكال رقم (7)، (8) ، (9) و(10).

(ب) شدات الدرج: تعتبر الدرج جزء من السطح، لكن يلزم أن يقسم الارتفاع الي قسمين بينهم راحة وتحسب زاوية الميل وتقسم القائم والنائم بالتساوي ويتراوح بين 15 - 17سم للقائم، حتي تكون الدرج مناسبة للصعود. وان يتراوح عرض النائم 27,5 سم – 30سم. وغير ذلك تصبح غير ملائمة. أما الشدات فتكون كما يدعم للسطح وتقوى كالجسور، وتنفذ علي مرحلتين، تنفذ درج الذهاب مع الاعمدة قبل الشد للسطح، وتنفذ درج الأياب (وهذه ترتبط بالسطح) عند تنفيذ السطح.

(ج) شدات البلكونات: تعتبر جزء من السطح مالم يتطلب تكون بمواصفات وتصميم خاص او اجزاء ديكورية تمتد ألواح الابلكاش من شدة السطح بحسب المسافة المطلوبة بروزها، وتدعم من الدور الأسفل أو من الارض ويعالج وضع الحديد حسب التصاميم. ويزيد في ذلك وضع حاجز خشبي للحماية من تسرب الخرسانة الطرية للخارج أثناء الصب، وتوضع خطاطيف حديد تساعد في عملية ربط التلبيسات الخارجية مثل الرخام والحجر.

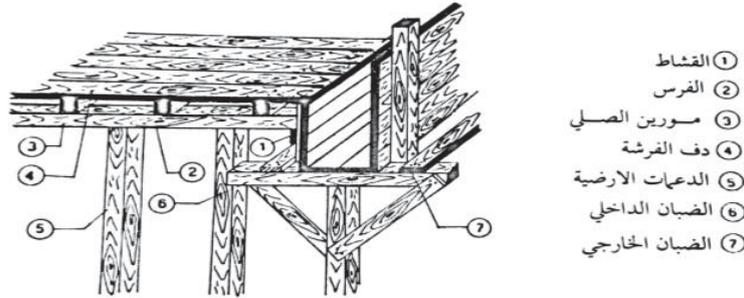

الشكل رقم (7) يبين طريقة تركيب العناصر المكونة للشدات للأسقف والدرج عماد بيطار (2010)



الشكل رقم (8) يبين تجهيز شدات السطح بالطريقة السورية www.Kutub.info
المفاتيح = (1) التطاريج (2) التعريفات (3) القوائم (4) البرندات (تقويات واتزان)

4 5.5 تجهيز الحديد

يعمل الحديد والخرسانة معا كعنصرين اساسيين الا ان الحديد يحمل العبئ الأكبر في تحمل ضغوط الشد والعزوم وعزم الانحناء في العناصر الاساسية المكونة للمباني مثل الجسور والبلاطات والاعمدة وحتى بعض القواعد. فالضغط والشد مؤثرات مباشرة تتم احتسابها ووضع تصميم أنشائي مناسب لكل حاله منهما. لكن الحديد يتحمل الجزء الاعظم في

ما يهنا من أعمال المساحة وأسقاط المحاور في هذا البحث هو أظهار الاسقاط السليم بحسب الاصول والمعايير الفنية ومقارنة ذلك بالواقع لتحديد مواقع الانحرافات والعيوب ومعالجتها، وضرورة تطابق المقاسات المحددة في الورق على الواقع لتصبح عملية التنفيذ في بقية الاجزاء متتالية بالتطابق والانسجام وعدم حدوث الانحرافات. حيث ان هذا النوع من الاسقاط يتطلب دقة حسب الاصول والمعايير الفنية توفر الاتي :

توفير مرجعية لنقطتين جيوديزيتين معروفتي الاحداثيات وقريبتين من منطقة المشروع كمرجعية عمل. جهاز مساحي حديث يتعامل مع برامج الكمبيوتر الحديثه.

مطابقة رفع الارض قبل التصميم مع واقع الارض عند الاسقاط خاصة عندما تكون فترة التصميم طويلة

اتباع خطوات اسقاط المحاور والارتباط ببقية النقاط وخاصة النقاط الجيوديزية ، ويجب ان لا يزيد الفرق بين القيم المسموح بها بدفتر الشروط الفنية. (بيطار، 2010).

5.5 الشدات الخشبية وتجهيز الحديد


بهذه الدراسة سيتم التركيز فقط علي الشدات الخشبية في القواعد والاعمدة والاسقف ، والاثار الناتجة عن سواء تنفيذ ذلك في الواقع الميداني وما يحدث من عيوب معمارية و انشائية.

1 5.5 تصميم وتنفيذ الشدات الخشبية



أن تصمم هذه الشدات بطرق علمية حسب المعايير الفنية، وتحت إشراف مختصين بخبرة كافية عن نوع المنشىء وخصائص عناصره التي يتم تجهيز الشدة لأجله لها أهمية كبيرة . يجب ان تكون قوية بما يكفي لتحمل الضغط الواقع من الخرسانة الطرية و الضغوط الأخرى المتولدة (الناتجة) عن وضع الخرسانة وتكثيفها. كما يجب أن تكون الشدات قاسية بما يكفي لظمان إخراج الشكل المطلوب دون تشوه، وأن تبقى متماسكة حتى لا تتسرب المياه والملاط (المواد الناعمة مع الاسمنت)، نظرا لأن هذا التسرب يؤثر علي جودة الخرسانة (H. LESLIE SIMMONS, RA,) (2001). انظر لشكل رقم (6) و (6أ).

2 5.5 تصميم وتنفيذ الشدات الخشبية للقواعد والاعمدة

بعد الانتهاء من تسوية الارض ووضع خرسانة النظافة وتوقيع مراكز الاعمدة ، ورسم ذلك علي الارض يتم تجهيز صناديق خشبية بحسب الرسومات ويوضع عليها تشكيل الحديد ومازالت الخيوط التي استخدمت للتأكيس موجودة فيتم وضع الخرسانة عليها. الشكل التالي يوضح الوضع المثالي للشدات الخشبية تشكيل الحديد انظر لشكل رقم (6) و (6أ)، والتي تكون بحسب المعايير والاصول الفنية. والشدات الخشبية عبارة عن فرم لصب الخرسانات فيها بالشكل المراد ولذلك يجب أن تكون بمثابة عبوات الغرض منها صب أعمال الخرسانات المسلحة داخلها ويجب أن تكون على أكبر قدر من المتانة لأن أقل إهمال في تثبيت أحد أعضائها تؤدي إلى أضرار بالغة وأحياناً إلى تكسير في الخرسانات المسلحة بعد صبها أو أثناء الصب وإعادة عملها بعد إصلاح العيوب.

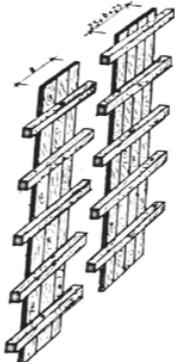

الشكل رقم (6أ) القالب الخشبي - الاعمدة (العناصر الراسية) عماد بيطار (2010)

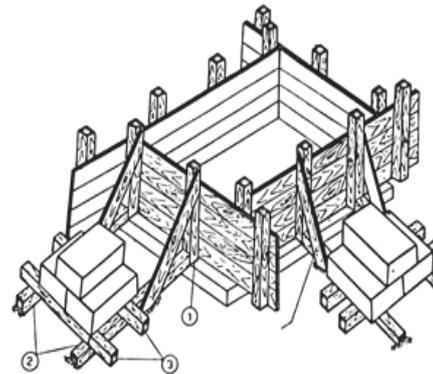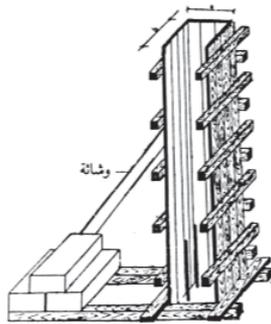

الشكل رقم (6) يبين القالب الخشبي لقاعدة عماد بيطار (2010)


يتم أعداد القالب علي مراحل ، أولاً إعداد الجنوب واصل الألواح بشكل متعامد مع مربيع بمقاسات مناسبة ولها كعب علي شكل مثلثي يعمل علي تثبيت المربيع وكذلك الألواح التي مرتبطة به وبشطر ان تكون المسافة لاتزيد علي 70سم بين مربوع ومربوع أما أطوال الاواح فتكون بحسب أطوال الاساس مع وضع حساب الغطاء الخرساني من جميع الجوانب. ثم توضع بداخله السلة الحديد ويتم تجنب أي ازاحات أثناء ادخال الحديد أو يتم إعادة الوزن مع الخيوط المثبتة في الخنزيرة، وتوضع احجار التثقل فوق اخشاب (مربيع) وضع بأشكال منتظمة للتثبيت علي الجهات الاربع. انظر الشكل (6) يبين القالب مع تشكيلة الحديد للقاعدة .



الشكل (2أ) اختيار الموقع ووضع علامات الحفر والخزيرة



الشكل رقم (2) تحديد مواقع الحفر للقواعد علي الارض

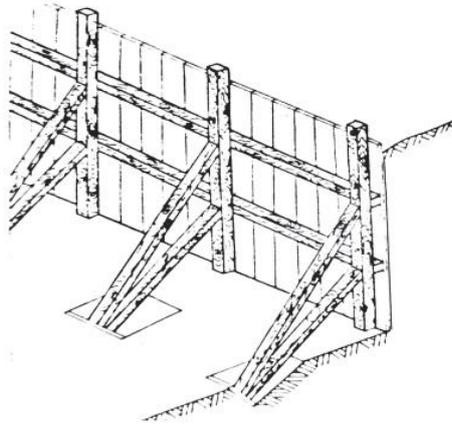

الشكل رقم (3) يبين وسائل تدعيم اسوار حفرة البناء من التهدفات (عماد بيطار، 2010م)

ويقول، عماد بيطار "أما وسائل تدعيم الحفر تكون مرحليه لفترة إكمال أعمال الحفر وتنفيذ القواعد ثم تمديد المواشير ووضع التجهيزات التحتيه وتكون هي جزء من الحماية والسلامة أنظر الشكل رقم (3) ويعتبر مؤشر جودة التنفيذ، ما عدا الحفر السطحي للأساسات السطحية، جميعها تحتاج الي جوانب سائدة حتي يتم التنفيذ بأمان وسلامة . وتكون بعمل ميل 45 درجة" (بيطار 2010)،.

(ج)- تسوية الموقع - الردم والدمك:

الردم والدمك والتسوية عمليات تتم في الموقع للحصول علي تسوية ومنسوب ملائم حسب المطلوب، وتكون تلك العمليات بتلميه المناطق المطلوبة بعد اكمال اعمال البناء داخل المبني وخارجة ويرافق اعمال الردم عملية دمك لغرض رفع قدرة التربة علي التحمل وبحسب الموصفات الهندسية لكل نوع من انواع التربة. (المواصفات الامريكيه ASTM, 2487) يمكن استخدام التربه الناتجة عن الحفر للردم وذلك بعد التأكد من صلاحيتها للردم، حيث يقول TRICKER "والدمك يساعد علي الاتي:

-تقليل الهبوط وتساعد علي تجفيف وتصلب التربة

-يقليل من إختراق ونفاذ المياه ولان عملية الردم تأخذ اهمية خاصة يتم فيها استخدام تربة مجلوبة غير التربة

المستخرجة من الموقع." (Ray TRICKER2004)

2 5 أسقاط المحاور والاهمية المعمارية لذلك

1.2.5 أسقاط المحاور.

أسقاط المحاور هي عملية تحديد محاور البناء الوراثة بالتصميم علي الارض ويتحدد هذه المحاور تكون تحديد موقع الأساسات (القواعد) بدقة إضافة الي توقيع الاعمدة، (Stevenson, 2000). عملية أسقاط المحاور من الاعمال الاساسية وهي من اهم الخطوات في عملية التنفيذ الدقيق.(بيطار، 2010) أنظر الشكل رقم (4)، وهي تتطلب حرص

5. المحور الاول : الدراسات السابقة و الاصول التنفيذية المعتمدة


5-1-1 تجهيز الاعداد في الموقع

5-1-1-1 تجهيز الموقع

لتنتم عملية الحفر بحسب الاصول الفنية تستهل العملية بازالة التربة الظاهرية ، والمواد العضوية، والنباتات والتأكد من أن التربة ليست تربة سطحية ولم تكن ردميات لمخلفات يتم الحفر حتى التربة الصالحة للتأسيس، يكون قد تم تحديد ذلك سلفا من قبل المهندس المصمم، وللمباني المتعددة الطوابق يقترح إجراء اختبارات التربة جيوفيزيائية التربة وعليها يتم تحديد نوع و حجم الأساس وعمق الحفر او اي معالجات اخري للموقع. (المواصفات العامة لتنفيذ المباني – وزارة الأشغال العامة والأسكان – المملكة العربية السعودية) (2012)

(أ) أعتبارات محيط الموقع

بحسب الاصول المتبعة يتم اخذ منسوب الشارع الى موقع البناء و انحدار الشارع لتصريف مياه الامطار، وعلية يتم تحديد منسوب ارضية الدور الارضي وعدد درج المداخل و ارتفاع جلسات نوافذ القبو، والتي غالبا ماوجدناها مهملة وتسببت بكثير من المشاكل. هناك اعتبارات هامة قلما استخدمت في تنفيذ المباني السكنيه في الجمهورية اليمنية وذلك مسح وتسجيل الاراضي الصادر عن هيئة المساحة والسجل العقاري. كما ان عدم الدقه في اخذ القياسا، تكون سببا في مخالفات واختلافات، وقد اكد علي ذلك كل من (H. L Simmon, & R. Harold (2001)

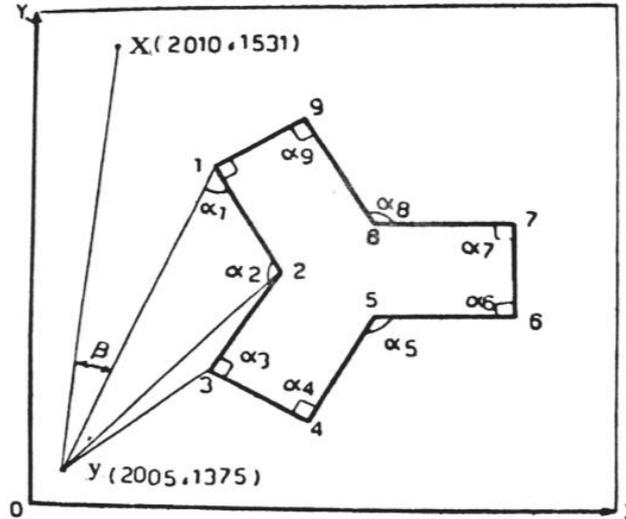

الشكل رقم (1) يبين اسقاط موقع البناء معتمد علي اعمال مساحية ونقطتين جيوديزيتين (X, Y) ببطار-2010م

(ب) - أعمال الحفر ووسائل التدعيم

تبدأ عملية تنفيذ الهيكل بتحديد مواقع الحفر للقواعد أنظر الشكل رقم (2) (عماد ببطار، 2010م). فتبدأ عملية الحفر لانشاء الهيكل الخرساني و التي تشمل الحفر بالالات الميكانيكية وتفجير الصخور أو الحفر بالمعدات العادية وعمل تدعيمات وحواجز ثم تسوية الحفر وقياس المساحة ورفعها المساحي. أنظر الشكل رقم (أ2). ثم يتم الحفر حتى الوصول الي منسوب التأسيس للبناء ليتم وضع القواعد وبقية الخدمات، يقول: Ray TRICKER "ان أعمال الحفر هي عملية إزالة التربة حتى المتسوي الموصى به والمحدد في التصميم بحسب دراسات مسبقة للتربة او دراسة مخصصة لموقع محدد بذاتة" (Ray TRICKER، 2004). ويطيف "يتم مع الحفر مراعاة جوانب مختلفة عديدة اهمها المباني المجاورة خاصة في حالة الحفر علي الصخور حيث إنه تتولد اهتزازات قد تؤثر علي المباني المجاورة و تسبب اضرار مباشرة او غير مباشرة مرئية واحيانا غير مرئية"، و لاهمية وجود حمايات من التهذفات يؤكد: (BARRY(1) ويقول "وفي اعمال الحفر يتم اخذ مسافات للحماية من التهذفات ووضع التمديدات الصحية وتمديدات موا صير مياة الشرب والتمديدات الكهربائية وتحتاج هذه الي مسافة تتراوح ما بين 50 سم الي 100سم". (BARRY(1) (1999)

2. المشكلة البحثية وأسئلته:

- هناك فجوة كبيرة بين أتباع المعايير العلمية والعملية في تنفيذ المباني السكنية في اليمن وما يتم في التنفيذ على الواقع- هذه الفجوة الكبيرة البائنة للعيان تتكرر ويشكو منها الكثير ينتج بسببها خلل فني معماري وإنشائي ظاهريا وغير ظاهريا ولهذا نركز حول إبراز الظاهرة بصورها في مشكلة بحثية محددة في الاسئلة التالية:-
- أين تكمن العيوب الشائعة، وأسبابها، والآثار المترتبة عليها في تجهيز واعداد الموقع؟.
 - أين تكمن العيوب الشائعة وأسبابها، والآثار المترتبة عليها في تنفيذ الهيكل الخرساني؟.
 - الى اي مدى يكون الالتزام بالمعايير والتوصيات الفنية المعتمدة في تنفيذ المباني السكنية باليمن؟.
 - هل لليد العاملة علاقة بالأداء المتدني في تجهيز وأعداد الموقع ، والهيكل الخرساني وعيوبها التنفيذية المختلفة؟

3. الأهداف

لهذا البحث متطلبات عامه ومتطلبات خاصة وسيتم استعراض ومناقشة الاساليب الخاطئة في إنشاء المباني ((المباني السكنية)) إبتدا من الدار السكنية الصغير وحتى المباني متعددة الطوابق و المعتمدة في تنفيذها علي مفاولين محليين مصنفين او غير مصنفين، وفيها سيتم إبراز اثر الاساليب المتبعة علي المخرجات المعماريه والإنشائية وبتحديد فان الأهداف كالتالي:

- وصف مقارن بين تطبيق معايير الاصول التنفيذية المعتمدة والعيوب الشائعة أثناء تجهيز وأعداد الموقع و تنفيذ الهياكل الخرسانية في المباني السكنية.
- تحديد أسباب العيوب التنفيذية والآثار المعمارية والإنشائية المترتبة عليها.
- تحديد مواقع القصور واقتراح خطوات علمية وعملية لمعالجات أسباب حدوث العيوب فيها للوصول الى أساليب تنفيذ مطابقة للمعايير الفنية في مجال تنفيذ المباني السكنية.

4. حدود الدراسة ومنهجية البحث

1-4 حدود الدراسة

وضعت حدود هذه الدراسة في الجزء الاهم لعملية تنفيذ المباني، ابتداء من أسقاط محاور القواعد حتي الانتهاء من الهيكل، للمباني السكنية وكحدود مكانية مدينة صنعاء، وحدود بشرية استبيان عدد من المهنيين العاملين بمهنة الانشاءات، (مقابلات وجه لوجه). والحدود الزمنية فقد أخذت الدراسة فترة طويلة تزيد عن ستة اشهر لمتابعة نماذج توضح العيوب والحالات المشوهه.

ركز على سوء الاداء في تنفيذ العناصر الانشائية والمعمارية وسلوك العمالة في التنفيذ، لذلك حصرت هذه الدراسة حول موضوعين رئيسيين هما: (1) التجهيز والاعداد للتنفيذ في الموقع، (2)- تنفيذ الهيكل. وسيتم وضع أطار علمي لتطوير أساليب التنفيذ وتجاوز تلك الاساليب والانحرافات.

2-4 منهجية البحث

أعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخلاص النتائج لتعميمها. ويشمل المنهج الوصفي أكثر من طريقة منها : طريقة المسح، طريقة دراسة حالة (دليل الباحث، 2016/2015). وبحسب المنهج الوصفي التحليلي تم تتبع ظاهره العيوب الشائعة في تنفيذ المباني السكنية وتم تفسير النتائج التي تم الحصول عليها بكل عناية في تنفيذ الانشاءات وتم استخدام طريقة المسح لمكونات الانشاءات المقصود بحث حالتها وأظهار النتائج حسب الواقع ثم اجراء التحليل الوصفي لمطابقة المعايير مع الواقع وتم تحديد اسباب العيوب وتقديم الحلول العلمية للمشكلة البحثية. وفي هذه المنهجية أعتمدنا مناقشة ووصف وتحليل الموضوعين الرئيسيين المحدده بحدود الدراسة، من خلال محورين اساسية الاول: المعايير والاصول الفنية التنفيذية المعتمدة ومتعارف عليها في صناعة البناء، والمحور الثاني: وصف وتحليل الاساليب المتبعة في تنفيذ المباني الهيكلية السكنية في اليمن ومقارنتها بالمعايير والاصول الفنية المعتمدة واستخلاص النتائج وتحديد مواقع العيوب والانحرافات.

الأساليب الخاطئة في إنشاء المباني السكنية – انحرافات عن الاصول الفنية وتشوهات معمارية: الاسباب والمعالجات

أحمد غالب فارح الشرجبي

قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة ، جامعة صنعاء ، الجمهورية اليمنية

ملخص

شهدت اليمن تطورا واسعا في إنشاء المباني مثلها مثل دول العالم الثالث، الا ان عملية تنفيذها مازالت تعاني الكثير من جوانب القصور وحدوث بسبب الانحرافات عن تطبيق اصول المهنة الفنية، مما يؤثر سلبا على الانشاء بكامله من عدة جوانب اهمها عدم التقيد بأصول والمعايير وتحديث التشوهات المعمارية . الطرق الارتجالية في واقع الانشاء في اليمن اصبحت وينسبه كبيرة جدا في المباني "السكنية خاصة " وبعيده من أتباع الاصول الفنية الواجب اتباعها في تنفيذ المباني والتي تتم بتتالي الخطوات التنفيذية الصحيحة. هذا البحث يركز على وصف مقارن للمعايير وطرق التنفيذ مع الواقع الراهن ، ثم ابراز العيوب التي لها أثر سلبي كبير قد يكون منظور أو مخفي ضمن الانشاء. وشرح مفصل للأسباب التي تؤدي الي تلك العيوب، والي العديد من الطرق المتبعة في التنفيذ السليم. كما ان البحث قدم عينات الاسلوب الردي وسو استخدام المواد في التنفيذ وحدد مواقعها واسباب حدوثها واقتراح حلول علمية متعلقة بتطوير الاداء، وأساليب حديثة لرفع قدرات العاملين بشروط قانونية وتقنيات علمية مناسبة للتحسين من أدائها لتفادي العيوب الحالية وتطوير الاداء في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: الاصول الفنية- العيوب التنفيذ او الانشاء — الواقع السائد – قصور الاداء الفني.

1. مقدمة

خلال العقود الماضية الثلاثة شهدت اليمن تطورا كبيرا في انشاء المباني السكنية، ولكن قليل من الابحاث اهتمت بعلم إنشاء المباني وتطبيقاته علي المباني وعلى وجه الخصوص المباني السكنية لعامة الناس. فالقطاع السكني الخاص السائد في المدن اليمنية وله صفة ملكية الأرض يتنوع بين فيلات؛ ودور سكنية مستقلة ووحدات سكنية وبالفترة الاخيرة ظهرت المباني متعددة الطوابق علي شكل عمارات تحتوي علي شقق للتمليك، وعلى الرغم من كبر حجمها فأنها ليس لها صفة الاسكان، (Turner (1998). كثير من الدراسات والابحاث حول العيوب التنفيذية، والانحرافات في اصول التنفيذ وما يؤول الية من مشاكل بين اطراف العملية الانشائية، (Munich R (2015)، تطبيق المعايير والمبادئ الفنية (أصول التنفيذ) تعتبر هي الأساس وهي العقد الغير محرر في عملية إنشاء المباني وتنفيذ جزئياتها، وبها نستطيع القول أن صناعه البناء في أي مكان قد حققت مرحلة من التطور أو مازالت في غياب عن واقع أصول التنفيذ أو أن هناك اجزاء تحتاج إلى تقييم وتقويم وتطوير لغرض ان ترتقي الصنعة بكاملها من خلال علم انشاء المباني. إما واقع الحال المشاهد في اليمن فان المهنة لم تتمكن من تلبية الاحتياجات الفنية للخروج بمباني ذات معايير تنفيذية عالية الجودة أو حتى سليمة، إن الالتزام بمبادئ التنفيذ السليم الملتزم بالاصول الفنية وقواعدها يحقق لهذا القطاع الأمان والقيمة العالية ويحقق حياة معيشية مناسبة وبيئة معمارية افضل.

